



ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμός αναφοράς:038

Ημερομηνία:12/12/2022

Στοιχεία Οχήματος

Μάρκα:Peugeot

Μοντέλο:208

Αριθμός Πλαισίου:VF3CCBHW6GT166047

Αριθμός πινακίδας:-

Χρώμα:Άσπρο

Καύσιμο:Diesel

Κυβικά:1600

Ισχύς:110

Κιβώτιο: Χειροκίνητο

Χιλιόμετρα (κοντέρ):128000

Πόρτες:5

Θέσεις:5

Κίνηση:Εμπρός

Euro class:6

Έτος 1^{ης} ταξινόμησης:2016

Έγγραφα οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας:-	Ιστορικό Service:-
Εισαγωγή:Ναι	ΚΤΕΟ:Ναι
Τέλη κυκλοφορίας μέχρι:-	Κάρτα καυσαερίων:Ναι
Τελευταίο Service:-	Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου:-

Τεχνικός εξοπλισμός και εξοπλισμός ασφαλείας










Εργαλεία:Όχι	Ρεζέρβα:Όχι
2° κλειδί:-	Κιτ επισκευής ελαστικού:Όχι
Τρίγωνο:Όχι	Μπουλόني ασφαλείας Όχι
Κλειδί μπουλωνιού	

Σύνοψη τεχνικού ελέγχου






Συνολική κατάσταση οχήματος: Το όχημα βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση χωρίς να υπάρχει θέμα ασφάλειας. Υπάρχουν κάποια μηχανικά θέματα που θα πρέπει να λυθούν-ελεγχθούν.

Σημεία που χρήζουν προσοχής: Το Intercooler θέλει αλλαγή. Το aircondition δεν λειτουργεί. Λείπει ένα πλαστικό από τον αριστερό θόλο. Ένα προστατευτικό της εξάτμισης τρίζει. Τα υγρά των φρένων είναι πάνω από το όριο. Ο κινητήρας χρειάζεται μια περαιτέρω έρευνα γιατί δεν ενεργοποιείται άμεσα. Επίσης θα ήταν καλό να ελεγχθεί η γεωμετρία του αυτοκινήτου για τυχόν αποκλίσεις.

Σύμβολα (κατάσταση, είδος ελέγχου)

Καλή κατάσταση	
Μέτρια κατάσταση	
Κακή κατάσταση	
Δεν διατίθεται / Άγνωστο	
Οπτικός Έλεγχος	
Εξειδικευμένος Εξοπλισμός	
Διαγνωστικός Έλεγχος (OBD scan)	
Έλεγχος πατώματος	
Test Drive	
ΕΑ	Εμπρός Αριστερά
ΕΔ	Εμπρός Δεξιά
ΠΑ	Πίσω Αριστερά
ΠΔ	Πίσω Δεξιά



Λίστα ελέγχων που διενεργήθηκαν

					
1. Πλαίσιο / Αμάξωμα	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Κινητήρας και Μηχανικά μέρη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Σύστημα ψύξης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Κιβώτιο / Μετάδοση	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Ανάρτηση / Άξονες	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Σύστημα διεύθυνσης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Σύστημα πέδησης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Τροχοί / Ελαστικά	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Φανοποιεία	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ηλεκτρικά συστήματα εσωτερικά	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Ηλεκτρικά συστήματα εξωτερικά	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ανεμοθραύστες	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Εσωτερικό/Σαλόνι	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Αναλυτικά αποτελέσματα ελέγχου

1. Πλαίσιο / Αμάξωμα

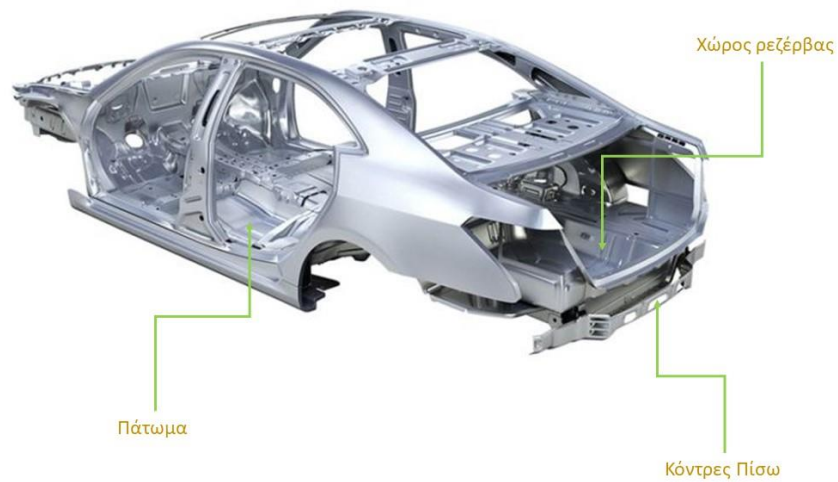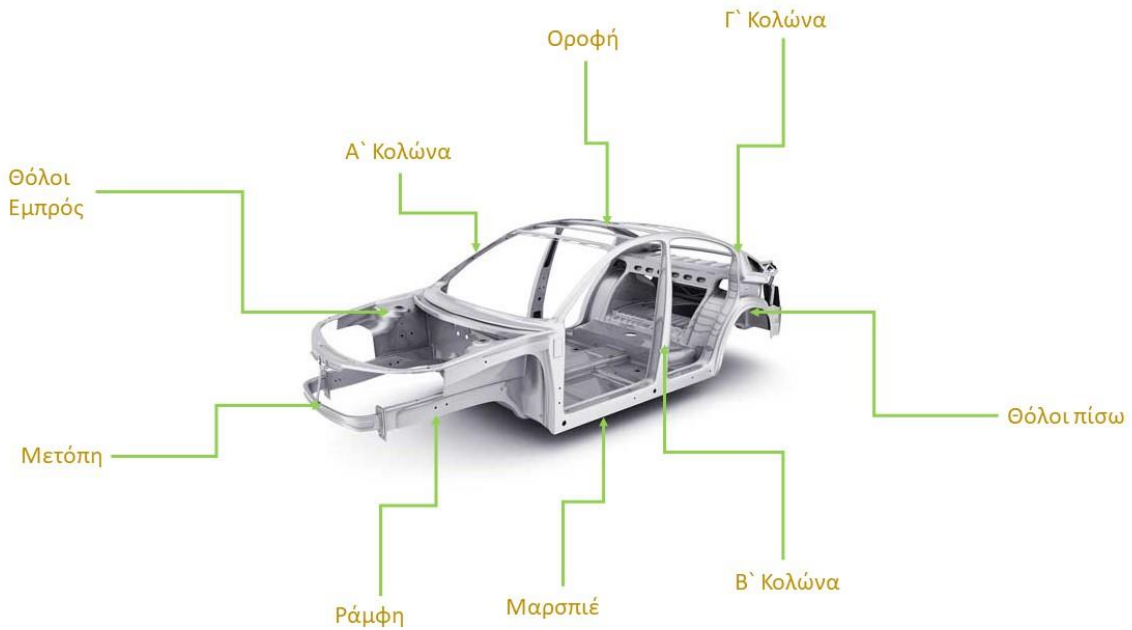

Καλή κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Κακή κατάσταση



Δεν διατίθεται/Άγνωστο



1.1 Μετόπη ✓

1.2 Ράμφη +

1.3 Εμπρός θόλοι ✓

1.4 Οροφή ✓

1.5 Α' Κολώνα ✓

1.6 Β' Κολώνα ✓

1.7 Γ' Κολώνα ✓

1.8 Θόλοι πίσω ✓

1.9 Μαρσπιέ ✓

1.10 Χώρος ρεζέρβας ✓
















1.11 Κόντρες πίσω ✓

1.12 Πάτωμα ✓


Παρατηρήσεις: Το δεξί ράμφος έχει χτυπηθεί από κάποιο ατύχημα. Δεν έχει φτάσει σε άλλα μέρη του σασί. Θα ήταν καλός ένας έλεγχος γεωμετρίας του αυτοκινήτου.



2. Κινητήρας και μηχανικά μέρη

2.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Αμεσότητα: 
2.2 Κινητήρας (ρελαντί)	Λειτουργία: 
2.3 Κινητήρας (λειτουργία)	Ομαλότητα: 
2.4 Λυχνίες κοντέρ	Λειτουργία: 
2.5 Λάδια	Στάθμη: 
2.6 Λάδια	Χημικός έλεγχος: 
2.7 Κινητήρας	Διαρροή: 
2.8 Βάσεις μηχανής	Κατάσταση: 
2.9 Εξωτερικοί ιμάντες	Κατάσταση: 
2.10 Υπερτροφοδότηση (Turbo)	Λειτουργία: 
2.11 Τροφοδοσία καυσίμου	Διαρροή: 
2.12 Πλεξούδα εξάτμισης	Κατάσταση: 
2.13 Εξάτμιση	Κατάσταση: 
2.14 Εισαγωγή αέρα	Κατάσταση: 
2.15 Μπαταρία	Κατάσταση: 

2.15 Ηλεκτρονικά (OBD)


Βλάβες: 

Παρατηρήσεις: Παρατηρήθηκε ένας δισταγμός στην ενεργοποίηση του κινητήρα ο οποίος επαληθεύτηκε στον εγκέφαλο του κινητήρα (OBD). Είναι κάποιο ηλεκτρονικό θέμα, όχι μηχανικό.


Κάποιο μεταλλικό προστατευτικό πάνω στην εξάτμιση τρίζει κατά τη λειτουργία του ρελαντί.

3. Σύστημα Ψύξης


3.1 Ψυγείο κινητήρα

Διαρροές: 


3.2 Σωληνώσεις

Κατάσταση: 

3.3 Βεντιλατέρ

Λειτουργικό: 


3.4 Αντιψυκτικό

Διαρροές: 


3.5 Αντιψυκτικό

Χημική ανάλυση: -21 C


3.6 Intercooler

Διαρροές: 

3.7 Σωληνώσεις intercooler

Διαρροές: 

3.8 Ηλεκτρονικά (OBD)

Βλάβες: 

Παρατηρήσεις: Το intercooler έχει χτυπηθεί από το ατύχημα στο δεξί μέρος του αυτοκινήτου.

Καλή κατάσταση



Μέτρια κατάσταση









Κακή κατάσταση



Δεν διατίθεται/Άγνωστο










4. Κιβώτιο / Μετάδοση

4.1 Κιβώτιο	Λειτουργία: 
4.2 Πεντάλ	Λειτουργία: 
4.3 Δίσκος πλατό	Λειτουργία / κατάσταση: 
4.4 Διαφορικό	Λειτουργία, διαρροή: 
4.5 Τρανσφέρ	Λειτουργία: 
4.6 Ηλεκτρονικά (OBD)	Βλάβες: 

Παρατηρήσεις:




5. Ανάρτηση / Άξονες

5.1 Απόδοση ανάρτησης	Λειτουργία: 
5.2 Ακρόμπαρ	Κατάσταση: 
5.3 Ημίμπαρα	Κατάσταση: 
5.4 Φούσκες	Κατάσταση: 
5.5 Ψαλίδια	Κατάσταση: 
5.6 Μπαλάκια	Κατάσταση: 

5.7 Droplinks (ζαμφορ)	Κατάσταση: 
5.8 Μπιλιοφόροι (CV joints)	Κατάσταση: 
5.9 Σταυροί (U joints)	Κατάσταση: 
5.10 Ρουλεμάν τροχών	Κατάσταση: 
5.11 Αμορτισέρ	Κατάσταση: 

Παρατηρήσεις:

6. Σύστημα διεύθυνσης

6.1 Ευθυγράμμιση	Κατάσταση: 
6.2 Ζυγοστάθμιση	Κατάσταση: 
6.3 Κρεμαγιέρα	Κατάσταση: 
6.4 Τρόμπα υγρού υποβοήθησης	Κατάσταση / διαρροές: -

Παρατηρήσεις: Η υποβοήθηση είναι ηλεκτρική. Δεν υπάρχει τρόμπα.

7. Σύστημα πέδησης

7.1 Σύστημα πέδησης	Απόδοση: 
7.2 Χειρόφρενο	Απόδοση: 
7.3 Υγρά φρένων	Στάθμη: 
7.4 Δίσκοι	Κατάσταση: 
7.5 Τακάκια	Κατάσταση: 
7.6 Ταμπούρα	Κατάσταση: 
7.7 Σωληνάκια φρένων	Κατάσταση: 
7.8 Ηλεκτρονικά (OBD)	Βλάβες:

Παρατηρήσεις: Τα τακάκια είναι χαμηλά.

Η στάθμη των υγρών των φρένων είναι πάνω από το άνω όριο.


8. Τροχοί / Ελαστικά

8.1 Ελαστικό ΕΑ	Περιγραφή και φθορά: Μεσαία φθορά
8.1 Ελαστικό ΕΔ	Περιγραφή και φθορά: Μεσαία φθορά
8.1 Ελαστικό ΠΑ	Περιγραφή και φθορά: Μεσαία φθορά
8.1 Ελαστικό ΠΔ	Περιγραφή και φθορά: Μεσαία φθορά

8.2 Τροχός ΕΑ	Κατάσταση:πολύ καλή
8.2 Τροχός ΕΔ	Κατάσταση: πολύ καλή
8.2 Τροχός ΠΑ	Κατάσταση: πολύ καλή
8.2 Τροχός ΠΔ	Κατάσταση: πολύ καλή
8.3 TPMS	Λειτουργία:

Σημειώσεις: Τα ελαστικά είναι σε μέτρια κατάσταση. Αντέχουν περίπου ένα χρόνο ακόμα.

9. Φανοποιεία

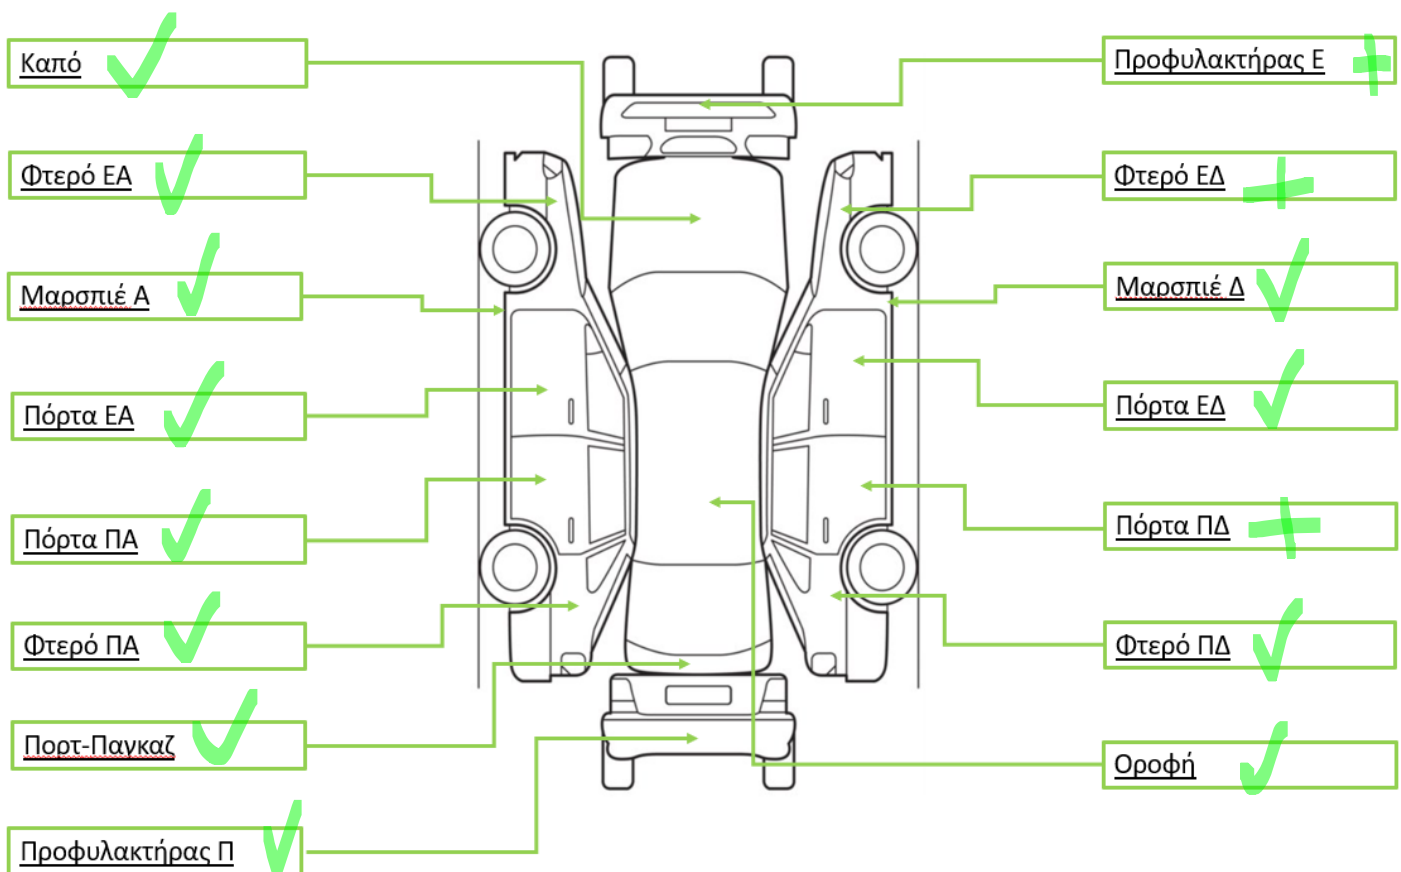

Σημειώσεις: Τα παραπάνω μέρη έχουν βαφτεί χωρίς να έχουν κάποια σημάδια σκουριάς ή βαθουλώματος.

10. Ηλεκτρικά συστήματα εσωτερικά

10.1 Καντράν δείκτες	Λειτουργία: 
10.2 Καντράν Ενδείξεις	Λειτουργία: 
10.3 Κεντρική οθόνη κονσόλας	Λειτουργία: 
10.4 Οθόνη κλιματισμού	Λειτουργία: 
10.5 Air Condition (Κρύο/Θερμό)	Λειτουργία: 
10.6 Καλοριφέρ	Λειτουργία: 
10.7 Αναπτήρας	Λειτουργία: 
10.8 Θύρα USB	Λειτουργία: 
10.9 Θερμαινόμενα Καθίσματα	Λειτουργία: 
10.11 Θερμαινόμενα τζάμια	Λειτουργία: 
10.12 Χειριστήρια τιμονιού	Λειτουργία: 
10.13 Υαλοκαθαριστήρες (εμπρός/πίσω)	Λειτουργία: 
10.14 Infotainment	Λειτουργία: 
10.15 Χειρόφρενο	Λειτουργία: 
10.16 Χειριστήρια πίσω καθισμάτων	Λειτουργία: 
10.17 Extras	Λειτουργία: 

10.18 Ηλεκτρονικά (OBD) Βλάβες: ✓

Σημειώσεις: Το air-condition δεν δουλεύει καθόλου.

11. Ηλεκτρικά συστήματα εξωτερικά

11.1 Φώτα θέσης Λειτουργία: ✓

11.2 Φώτα πορείας Λειτουργία: ✓

11.3 Προβολείς Λειτουργία: ✓

11.4 Αλάρμ Λειτουργία: ✓

11.5 Φλάς Λειτουργία: ✓

11.6 Φανοί πινακίδας Λειτουργία: ✓

11.7 Ηλ. Παράθυρα Λειτουργία: ✓

11.8 Ηλ. Καθρέπτες Λειτουργία: ✓

11.9 Stop Λειτουργία: ✓

11.10 Φως όπισθεν Λειτουργία: ✓

11.11 Φώτα ομίχλης Λειτουργία: —




11.12 Ηλιοροφή Λειτουργία: —

11.13 Κλειδαριές Λειτουργία: ✓

11.14 Αισθητήρες παρκαρίσματος Λειτουργία: —





Σημειώσεις:

12. Κρύσταλλα

Μπροστινος ανεμοθραύστης	Κατάσταση: 
Πισω ανεμοθραύστης	Κατάσταση: 
Πλαινοί ανεμοθραύστες	Κατάσταση: 

Σημειώσεις:

13.Εσωτερικό / Σαλόνι

Ζώνες / Προεταντήρες	Λειτουργία: 
Ταμπλό	Κατάσταση: 
Καθίσματα ταπετσαρία	Κατάσταση: 
Πόρτες ταπετσαρία	Κατάσταση: 

Σημειώσεις:

Φωτογραφίες:



Στοιχεία επικοινωνίας

Email: info@carreport.gr

Tel: [+302104444302](tel:+302104444302)

Tel: [+306977263114](tel:+306977263114)

Web: www.carreport.gr

Καλή κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Κακή κατάσταση



Δεν διατίθεται/Άγνωστο

